

1. *Obiekt*

DOM MIESZKALNY

2. *Czas powstania*

1905 r.

3. *Miejscowość*

**RUDA ŚLĄSKA-
BIELSZOWICE**

11. *Zdjęcie rzut przekrój sytuacja orientacja*



Ryc.1. Widok ogólny od południowego-zachodu



Ryc.2. Orientacja.

4. *Adres*

Ruda Śląska –Bielszowice
ulica ks. Józefa Niedzieli nr 22
Dawna ulica Dąbrowszczaków
nr 22
nr dz. 3942/560
nr hipoteczny KW 11792

5. *Przynależność administracyjna*

Województwo śląskie
Powiat Ruda Śląska
Gmina Ruda Śląska

6. *Poprzednie nazwy miejscowości*

Bielschowitz,

7. *Przynależność administracyjna
przed 31 grudnia 1998*

województwo katowickie

8. *Właściciel i jego adres*

Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Luiza”
ul. Wolności nr 412,
41-800 Zabrze

9. *Użytkownik i jego adres*

j.w.

10. *Rejestr zabytków*

Nr

data



Ryc.3. Sytuacja – mapa aktualna.

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Osiedle składające się z siedmiu budynków, sytuowanych wzdłuż dzisiejszej ulicy ks. Niedzieli w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, zostało wybudowane około 1905 roku, dla pracowników dozoru technicznego pobliskiej kopalni „Bielschowitz” (obecnie „Bielszowice”), w ramach pierwszego etapu budowy domów mieszkalnych, prowadzonej równoległe do prac budowlanych tzw. „zespołu socjalnego” samej kopalni. Cechy stylistyczne wyżej opisanych obiektów, wskazują, iż mogą mieć one tego samego autora. Nazwisko architekta nie jest znane. Budynki nie posiadają wyraźnych cech stylowych.

Kopalnia „Bielschowitz” została wybudowana w latach 1896- 1904 przez skarbu państwa pruskiego i objęła swoim obszarem część zarezerwowanego pola kopalni „Koenigin Luise”, nabytą w latach 1885 - 1887 kopalnię „Guido”, nabytą w roku 1900 kopalnię „Gewalt” oraz kilkanaście innych pól górniczych (Zero, Double Zero, Makoschau, Monopol, Recht, Alphons, Babinietz, Radowitz, Otto Gustav, Hugosfreude, Deytsche Einheit, Friedrich Eduard, Direction i inne). Budując kopalnię wzorowano się na dokonaniach w budownictwie państwowych zakładów przemysłowych i górniczych hr. Friedricha Wilhelma von Redena. Budowa państwowej kopalni zmieniła całkowicie oblicze typowo rolniczej miejscowości, szczególnie poprzez inwestycje infrastrukturalne i budowlane, finansowane z funduszy państwowych.

W 1899 r. znalazła w Bielszowicach swoją siedzibę III Królewska Inspekcja Górnicza, podporządkowana Dyrekcji Górniczej w Zabrze. Inspekcja Górnicza obejmowała swoim zasięgiem obszar o powierzchni 34000 ha, w tym kopalnię „Bielschowitz”.
- ciąg dalszy opisu obiektu na załączniku nr 1-

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrza, wyposażenie, instalacje).

Sytuacja - budynek położony w dzielnicy Bielszowice zlokalizowanej w południowo-zachodniej części miasta Ruda Śląska. Obiekt usytuowany po wschodniej stronie ulicy ks. Józefa Niedzieli, w obrębie bloku zabudowy ograniczonego od północy ulicą Jasną, od wschodu ulicą Broniewskiego, od południa i zachodu ulicą ks. Józefa Niedzieli. Budynek wolnostojący, usytuowany w linii zabudowy ulicy, w układzie kalenicowym. Zlokalizowany jest on na ogrodzonej parceli nawiązującej swoim kształtem do prostokąta. Obszar częściowo zadrzewiony. W północnej, we wschodniej i południowej części działki parterowe budynki gospodarcze oraz garaże o zróżnicowanej konstrukcji. (Od północy drewniany budynek gospodarczy kryty jednospadowym dachem. Od wschodu zespół ceglanych komórek, który przekryty jest dwuspadowym dachem, pokrytym papą. Od południa do obiektu dobudowana jest niewielka, drewniana altana. Ponadto w południowej części działki garaż o charakterze tymczasowym typu blaszak). Od północy, wschodu i zachodu budynek mieszkalny graniczy bezpośrednio z zabudową mieszkalną. Od południa działka styka się z budynkiem transformatora. Główna strefa wejściowa do budynku znajduje się od strony elewacji wschodniej. Wejście oraz wjazd na w/w nieruchomość od strony zachodniej poprzez współczesną bramkę oraz dwuskrzydłową bramkę. Parcela ogrodzona jest współczesną siatką na betonowych słupach.

Materiał, konstrukcja, technika - budynek murowany z cegły maszynowej. Elewacje ceglano – tynkowane. Partie ceglane wykonane w układzie „krzyżowym”. W chwili obecnej ceglane elewacje budynku zostały pokryte farbą emulsyjną. Detal architektoniczny ceglany (obramowania, dekoracyjne płyciny itp.). Ponadto kamienia (granitu) – forma progu drzwi zewnętrznych oraz drewna (partie poddasza. Szczyty budynku wykonane w konstrukcji muru pruskiego).

Sklepienia, stropy – piwnica, klatka schodowa – sklepienia ceramiczne, proste oraz odcinkowe typu „Kleina”. *Poszczególne kondygnacje* – stropy drewniane płaskie z dolnym pułapem i powałą.

Więźba dachowa – drewniana konstrukcja kleszczowo-płatwiowa.

Pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna karpiówka w układzie „koronki”.

Posadzki, podłogi – piwnica – wylewka betonowa. *Klatka schodowa, łazienki* - współczesne płytki lastrikowe. *Poszczególne lokale mieszkalne* – drewniana podłoga tzw. „biała”. Część drewnianych podłóg pokryta płytami paździerzowymi oraz wykładziną z PCV. *Łazienki* – współczesne płytki ceramiczne, lastriko. *Strych – polepa*, drewniana podłoga tzw. „biała”.

Schody - wewnętrzne: piwnica – schody w konstrukcji murowanej z cegły – jednobiegowe, proste. Stopnice schodów ceglane, wtórnie pomalowane farbą olejną. *Klatka schodowa – parter* - schody w konstrukcji ceglanej – jednobiegowe, proste. Stopnice wyłożone współczesnymi, płytkami lastrikowymi. Powyżej schody wykonane w konstrukcji stalowej, poszczególne elementy nitowane - schody dwubiegowe, powrotne, z ozdobnymi, ażurowymi podstopnicami z elementami nawiązującymi do kształtu czteroliścia. Policzki schodów ażurowe, dekorowane zwojami. Stopnice drewniane. Podesty klatki schodowej betonowe oraz wyłożone drewnianą podłogą tzw. „białą”. Schody posiadają metalową, kutą balustradę złożoną z prętów o przekroju kwadratu. Część prętów w partii środkowej charakterystycznie skrzycona. Od góry balustrada zwieńczona jest drewnianą, profilowaną poręczą.

Otwory drzwiowe - wewnętrzne: poszczególne pomieszczenia mieszkalne, klatka schodowa – drewniane drzwi tzw. pełne – prostokątne, współczesne drzwi płytowe, jednoskrzydłowe. W części drzwi, górna partia skrzydła szklona. Ponadto część drzwi wtórnie obita drewnianą boazerią. Piwnica - drewniane drzwi o konstrukcji deskowo-listwowej z zastrzałem – jednoskrzydłowe, deskowe drzwi zamknięte łukiem odcinkowym.

- ciąg dalszy opisu obiektu na załączniku nr 1-

<p>14. Kubatura</p> <p>1 256,95 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>248,34 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>Budynek mieszkalny</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>Budynek mieszkalny</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Prace remontowe wykonane po 1945 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczenie budynku przed szkodami górniczymi poprzez ankrowanie. • wymiana drzwi wewnętrznych, jak również stolarek okiennych. • bieżące malowanie klatki schodowej. • zmiany wewnętrznego układu przestrzennego w obrębie poszczególnych mieszkań wynikające z wydzielenia przestrzeni m.in. łazienki. • remont podłóg. Częściowa wymiana posadzek i drewnianych podłóg. • bieżąca wymiana fragmentów pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. • prace remontowe elewacji polegające na pomalowaniu ceglanego lica farbą emulsyjną oraz uzupełnienie zniszczonego tynku. 		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje).</p> <p>Stan zachowania obiektu dobry.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fundamenty – stan średni. • Ściany – miejscowe zarysowania ścian wewnętrznych. Widoczne uszkodzenia cegieł. spoin, naroży budynku oraz detalu. Ponadto zawilgocenia wynikające z braku dobrej izolacji budynku w postaci zmurszenia oraz zagrzybienia tynku wewnętrznego. • Dach – stan średni. Widoczne ślady miejscowego zaciekanie poddasza oraz uszkodzenia konstrukcji więźby dachowej. • Stolarka drzwiowa – stan średni. Częściowo zachowane pierwotne drzwi. • Stolarka okienna – stan średni. Wtórna wymiana okien. • Stropy – stan średni. • Podłogi – stan średni. Fragmentaryczne uszkodzenia drewnianej podłogi. • Schody – stan średni. Widoczne uszkodzenia detalu, stopnic. • Wyposażenie – nie zachowane • Instalacje – stan średni. 	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <ul style="list-style-type: none"> • generalny remont więźby dachowej, pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien. • remont drewnianej konstrukcji muru pruskiego poddasza, facjat. • wymiana stolarek okiennych wraz z odtworzeniem kształtu oraz ich podziału. • ujednoczenie form drzwi wewnętrznych. • prace remontowe podłóg i posadzek • częściowa wymiana oraz naprawa i odgrzybienie tynków wewnętrznych, • wymiana instalacji w budynku, • prace remontowo-konserwatorskie elewacji (oczyszczenie ceglanego lica z powłok farb). • wykonanie izolacji poziomej oraz pionowej wraz z odwodnieniem terenu, • przemurowania przewodów kominowych, • uporządkowanie okablowania instalacji znajdujących się na elewacjach oraz wewnątrz budynku w obrębie klatek schodowych, w tym usunięcie z elewacji południowej istniejących anten satelitarnych, <p style="text-align: right;">- ciąg dalszy opisu obiektu na załączniku nr 1-</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numery i miejsce przechowywania)

- Witwicki M., Bergman E., Giermański J., Holeczko A., Małusecki B.; Ruda Śląska ekspertyza konserwatorska. Bielszowice. PGR Nowa Ruda; PKZ Oddział w Warszawie Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej. Zespół Studiów Historyczno-Urbanistycznych Górny Śląsk; Warszawa 1987, T.IX; [w:] Archiwum Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach; sygn. 3015/VI i 3016/VI.

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Urszula Pawłowska, styczeń - luty 2006 r.

plany, rysunki mgr Urszula Pawłowska, styczeń - luty 2006 r.

zdjęcia, fotografie mgr Urszula Pawłowska, styczeń - luty 2006 r.

miejsca przechowywania negatywów - u Autorki dokumentacji.

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisu prawa autorskiego.

22. Bibliografia.

- Buszman H., Górecki J., Stania A., Szwarcer B.: „*KWK Bielszowice w latach 1895 – 1996*”, Górnośląska Oficyna Wydawnicza, Katowice 1996.
- Dworak J.S. Ratka A. „*Ruda Śląska przewodnik*”, Ruda Śląska 1985 r.
- Jaros J.: „*Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich*”, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1984.
- Nadolski P.: „*Ruda Śląska wczoraj. Ruda O/S western*”, Wokół Nas, Gliwice 1997.
- Krawczyk J.: „*Ruda Śląska na starych mapach i widokówkach*”, Bytom 1997.

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

10 wkładek

1. <i>Miejscowość</i> RUDA ŚLĄSKA - BIELSZOWICE ul. ks. Józefa Niedzieli nr 22	2. <i>Obiekt</i> DOM MIESZKALNY	3. <i>Zawartość wkladki</i> Ciąg dalszy punktów: nr 12 – (historia obiektu), nr 13 – (opis obiektu) oraz nr 20 (najpilniejsze postulaty konserwatorskie)
--	---	---

Ciąg dalszy punktu nr 12 – historia obiektu

Kopalnia stała się inicjatorem rozbudowy całej miejscowości, w tym budownictwem linii kolejowej Katowice Ligota - Gliwice w latach 1900 - 1902, która umożliwiała wygodny transport węgla. W roku 1902 wybudowano Szpital Spółki Brackiej. Inspekcja Górnicza była także inicjatorem budowy szkół oraz ratusza gminnego. W latach 1900-1910 wybudowano również posterunek policji, aptekę, pocztę i remizę strażacką. III Królewska Inspekcja Górnicza oraz kopalnia prowadziły również inwestycje związane z budownictwem mieszkaniowym, szczególnie mieszkań o wyższym standardzie, przeznaczonych dla dozoru technicznego i wykwalifikowanych robotników, których trzeba było ściągnąć do Bielszowic z innych rejonów. W roku 1905 wybudowano 20 budynków, do 1915 roku wybudowano kolejne 3 obiekty, do roku 1922 zbudowano również trzy budynki. Tak więc na budownictwo patronackie kopalni na obszarze Bielszowic złożyło się 26 obiektów. Budynki sytuowano w dwóch rejonach: Wzdłuż dzisiejszej ulicy Kokota i jej rejonie, na wschód od kopalni oraz wzdłuż dzisiejszej ul. Ks. Niedzieli, na północ od zabudowań kopalni. Tutaj zlokalizowano przedmiotowe osiedle, składające się z siedmiu budynków.

Po plebiscycie Bielszowice zostały przyłączone do Polski. Spowodowało to konieczność odłączenia od kopalni szybów „Guido” i „Delbrueck”, pozostających na obszarze Niemiec. Wtedy też definitywnie zakończono akcję budowy mieszkań na dotychczasowych zasadach. Należy jednak wspomnieć, że skarb państwa polskiego wybudował osiedle w rejonie dzisiejszej ulicy Kokota. Mieszkania były tam przeznaczone nie tylko dla pracowników kopalni, lecz również dla osób niezwiązanych z górnictwem, które po plebiscycie zmuszone były opuścić tereny pozostające w Niemczech. W latach międzywojennych kopalnia została wydzierżawiona polsko- francuskiej spółce „Skarboferm”. W czasie II wojny światowej kopalnia pod nazwą „Rheinbabenschaechte” funkcjonowała w ramach niemieckiego koncernu państwowego „Preussag”. Po wojnie należała do Gliwickiego i Zabrzeńskiego ZPW. W 1976 r. włączona do kopalni „Zabrze”, po jej likwidacji funkcjonuje do dziś jako samodzielny zakład górnicy.

Ciąg dalszy punktu nr 13 – opis obiektu

Drzwi zewnętrzne: drewniane, drzwi ramowo-płycinowe na zawiasach francuskich: - *elewacja wschodnia (tylna)* – drzwi zamknięte łukiem odcinkowym, jednoskrzydłowe, czteropłycinowe. Płyciny drzwi o zróżnicowanej wielkości oraz kształcie. Górne zamknięte formą krzywizny, dolne prostokątne. Poszczególne płyciny wypełnione deskami o różnorodnym układzie. Dolne w układzie ukośnym, natomiast górne płyciny w układzie pionowym. Krawędzie płycin dekoracyjnie szlifowane.

Stołarka okienna – drewniana o konstrukcji skrzynkowej o następujących podziałach – *elewacja zachodnia* – okna zamknięte łukiem odcinkowym dwudzielne, czteropodziałowe, dwupoziomowe ze ślemieniem, listwą przyrywkową oraz słupkiem występującym w partii nadślemienia. (Część okien posiada dekoracyjne słupki). Ponadto okna zamknięte łukiem odcinkowym dwudzielne, czteropodziałowe, dwupoziomowe ze ślemieniem oraz listwą przyrywkową. *Elewacja południowa (szczytowa)* – prostokątne okna dwudzielne, dwupodziałowe, jednopoziomowe, ze słupkiem znajdującym się po środku okna. *Elewacja wschodnia (tylna)* – okna prostokątne, jednodzielne, dwupodziałowe, dwupoziomowe, ze ślemieniem. Okna prostokątne, trójdzielne, sześciopodziałowe, dwupoziomowe, ze ślemieniem. Okna posiadają słupek oraz listwę przyrywkową. Stołarka okienna o konstrukcji krosnowej: *elewacja wschodnia (poddasze)* - okna prostokątne, jednodzielne, jednopodziałowe, jednopoziomowe. *Elewacja wschodnia i zachodnia (poddasze oraz piwnica)* - okna prostokątne oraz zamknięte łukiem odcinkowym, dwudzielne, dwupodziałowe, jednopoziomowe, ze słupkiem po środku. *Elewacja wschodnia (klatka schodowa)* – okna zamknięte łukiem odcinkowym dwudzielne, czteropodziałowe, dwupoziomowe ze ślemieniem oraz listwą przyrywkową. Okna współczesne o konstrukcji zespolonej wykonane z PCV o następujących podziałach: *elewacja zachodnia* – prostokątne, okna jednodzielne, jednopodziałowe, jednopoziomowe. Wewnątrz okna listwy imitujące słupek oraz ślemię okienne. Otwory okienne dodatkowo zabezpieczone zewnętrznymi roletami z PCV. *Elewacja wschodnia (tylna)* – okno prostokątne, jednodzielne, jednopodziałowe, jednopoziomowe. W górnej części pozioma, wewnętrzna listwa imitująca ślemię. Ponadto okno prostokątne, dwudzielne, dwupodziałowe, jednopoziomowe, ze słupkiem o niesymetrycznym podziale. Okno posiada wewnętrzne listwy imitujące ślemię oraz słupek okienny.

Rzut – budynek na rzucie zbliżonym do prostokąta, z charakterystycznymi dwoma ryzalitami znajdującymi się od elewacji zachodniej w 2, 3, 4 i 5 osi oraz w 3 osi elewacji wschodniej. Obiekt o zróżnicowanej ilości traktów w poszczególnych fragmentach budynku. W części środkowej mieszkań trzytraktowy. Na osi budynku w tylnym trakcie ciąg komunikacyjny w postaci klatki schodowej, znajdującej się w pierwszym trakcie od wschodu. Skrajne fragmenty budynku (od południa i północy) – dwutraktowe. (W chwili obecnej część pomieszczeń przekształcona poprzez wydzielenie łazienki).

Bryła – zwarta, z charakterystycznym 4-osiowym ryzalitem znajdującym się w 2, 3, 4, i 5 osi elewacji zachodniej. Ponadto od strony elewacji wschodniej (tylnej), jednoosiowy ryzalit usytuowany w 3 osi elewacji. Budynek mieszkalny, wolnostojący, dwukondygnacyjny kryty dachem naczółkowym. Połacie dachu wysunięte, wsparte na drewnianych, snycersko opracowanych rysiach. Elewacje szczytowe budynku znajdujące się od północy oraz południa zamknięte są w partii poddasza szczytami nawiązującymi swoją formą do trójkątnych. Górne partie szczytu charakterystycznie ścięte od góry. Dodatkowo poddasze doświetlone facjatami przekrytymi jednospadowymi dachami. (Od elewacji zachodniej duża facjata znajdująca się na osi, natomiast od elewacji wschodniej trzy facjaty o zróżnicowanej wielkości. (Na osi dominująca, flankowana po bokach dwoma mniejszymi). Budynek częściowo podpiwniczony, z częściowo nieużytkowym poddaszem.

Elewacja zachodnia – ceglano-tynkowana, dwukondygnacyjna, z częściowo użytkowym poddaszem. Elewacja 6-osiowa, z charakterystycznym czteroosiowym ryzalitem występującym w 2, 3, 4 i 5 osi elewacji. (Elewacja tynkowana w partii ryzalitu na wysokości drugiej oraz częściowo pierwszej kondygnacji). Osie elewacji wyznaczone otworami okiennymi zamkniętymi łukiem odcinkowym (z wyłączeniem 4, 5, i 6 osi pierwszej kondygnacji, gdzie zostały zamontowane prostokątne okna zabezpieczone zewnętrznymi roletami). Poddasze doświetlone facjatą przekrytą jednospadowym dachem. Okna zlokalizowane w partii ryzalitu, dodatkowo wzbogacone są ceglanymi obramowaniami, z charakterystycznym elementem klucza pośrodku. Opaski otworów okiennych występujących na wysokości pierwszej kondygnacji, w dolnej partii okna przechodzą bezpośrednio w ceglane lico elewacji budynku. Okna zlokalizowane w 1 i 6 osi elewacji dodatkowo podkreślone są ukośnie ułożonymi ceglami, kształtowanymi na krzywiźnie. Skrajne, dolne fragmenty elewacji występujące na wysokości pierwszej kondygnacji dekorowane poziomymi pasami, wykonanymi z ukośnie ułożonych cegieł. Elewacja dodatkowo rozczłonowana jest ceglany cokołem zwieńczonym od góry rolką.

Elewacja północna (szczytowa) – ceglano-tynkowana. Partia poddasza wykonana w konstrukcji muru pruskiego. Elewacja dwukondygnacyjna, bez osi. W partii dachu elewacja zamknięta jest szczytem w typie trójkątnym, który od góry charakterystycznie jest ścięty. Elewacja artykułowana trzema, tynkowanymi, prostokątnymi płycinami, które zlokalizowane są na wysokości pierwszej i drugiej kondygnacji. Dolna krawędź płycin, dodatkowo wzbogacona jest pasem, ukośnie ułożonych cegieł. Elewacja rozczłonowana ceglany cokołem, który zamknięty jest od góry rolką.

Elewacja wschodnia – ceglano-tynkowana. (Elewacja licowana cegłą w partii cokołu oraz ryzalitu. Pozostałe fragmenty tynkowane). Elewacja dwukondygnacyjna, z częściowo użytkowym poddaszem. Elewacja 5-osiowa, z charakterystycznie zaakcentowaną 3-osią w postaci jednoosiowego ryzalitu, mieszczącego klatkę schodową. Osie elewacji wyznaczone zróżnicowanym typem oraz wielkością otworów okiennych oraz drzwiowym, który zlokalizowany jest w 3 osi przyziemia elewacji. (Drzwi zamknięte łukiem odcinkowym, jednoskrzydłowe. Dodatkowo są one wzbogacone formą zwieńczenia wykonanego z ukośnie ułożonych cegieł). W 1, 2, 4 i 5 osi elewacji okna prostokątne. W 3 osi elewacji okno zamknięte łukiem odcinkowym, doświetlające klatkę schodową. Otwór okienny charakterystycznie przesunięty w stosunku do pozostałych okien elewacji. Dodatkowo górna partia okna klatki wzbogacona jest formą zwieńczenia wykonanego z ukośnie ułożonych cegieł. Ponadto w partii podokiennej cztery, tynkowane, wąskie płyciny, które zamknięte są od góry łukiem w typie schodkowym. Poszczególne płyciny oddzielone są między sobą ceglanymi słupkami. Elewacja rozczłonowana jest ceglany cokołem, który zamknięty jest od góry rolką.

Elewacja południowa (szczytowa) – ceglano-tynkowana. Partia poddasza wykonana w konstrukcji muru pruskiego. Elewacja dwukondygnacyjna, 2-osiowa. W partii dachu elewacja zamknięta jest szczytem w typie trójkątnym, który od góry charakterystycznie jest ścięty. Poddasze doświetlone jest dwoma, prostokątnymi oknami, które osadzone są pomiędzy poszczególnymi drewnianymi belkami konstrukcji muru pruskiego. Elewacja artykułowana trzema, tynkowanymi, prostokątnymi płycinami, które zlokalizowane są na wysokości pierwszej i drugiej kondygnacji. Dolna krawędź płycin, dodatkowo wzbogacona jest pasem, ukośnie ułożonych cegieł. Elewacja rozczłonowana ceglany cokołem, który zamknięty jest od góry rolką.

Wnętrze – częściowo zachowany pierwotny układ budynku. Na osi budynku, w pierwszym trakcie od wschodu ciąg komunikacyjny w postaci klatki schodowej. (W chwili obecnej część pomieszczeń przekształcona poprzez wydzielenie łazienek znajdujących się w poszczególnych mieszkaniach). Na poszczególnych kondygnacjach dwa mieszkania, złożone z dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki. Poszczególne pomieszczenia skomunikowane są między sobą za pomocą amfilady oraz korytarza.

Wyposażenie – nie zachowane.

Instalacje – elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, piece kaflowe.

Ciąg dalszy punktu nr 20: - najpilniejsze postulaty konserwatorskie

- z punktu widzenia konserwatorskiego wskazane jest wyeliminowanie z terenu parceli wtórnych, tymczasowych obiektów o charakterze gospodarczo-garażowych. W przypadku wprowadzenia nowej zabudowy niezbędne jest dostosowanie nowoprojektowanych budynków skalą, formą architektoniczną oraz materiałem do zabytkowej zabudowy osiedla.

2. Miejscowość

2. Obiekt


RUDA ŚLĄSKA - BIELSZOWICE
ul. ks. Józefa Niedzieli nr 22

DOM MIESZKALNY

4. Zawartość wkladki


Ciąg dalszy punktów: nr 11 – Zdjęcie rzut
przekrój sytuacja orientacja

Ciąg dalszy punktu nr 11 – rzut przekrój

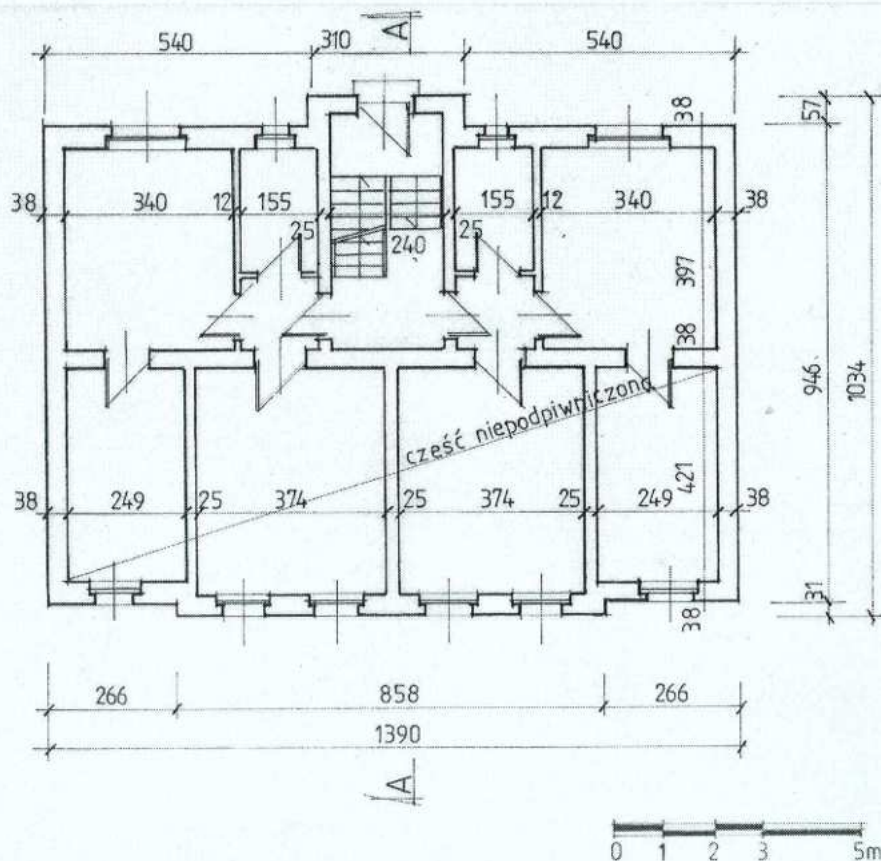

Ryc.4. Rzut parteru.

Kartę złożyła mgr Urszula Pawłowska, styczeń – luty 2006 roku

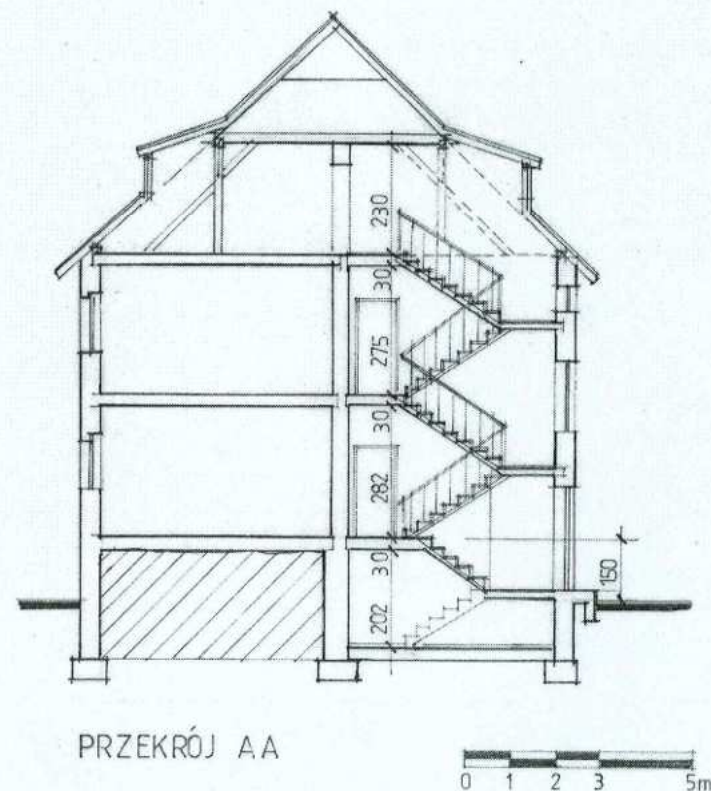

PRZEKRÓJ AA

Ryc.5. Przekrój poprzeczny.

-verte-

3. Miejscowość


2. Obiekt

5. Zawartość wkładki

RUDA ŚLĄSKA - BIELSZOWICE
ul. ks. Józefa Niedzieli nr 22

DOM MIESZKALNY

Mapy, zdjęcia archiwalne

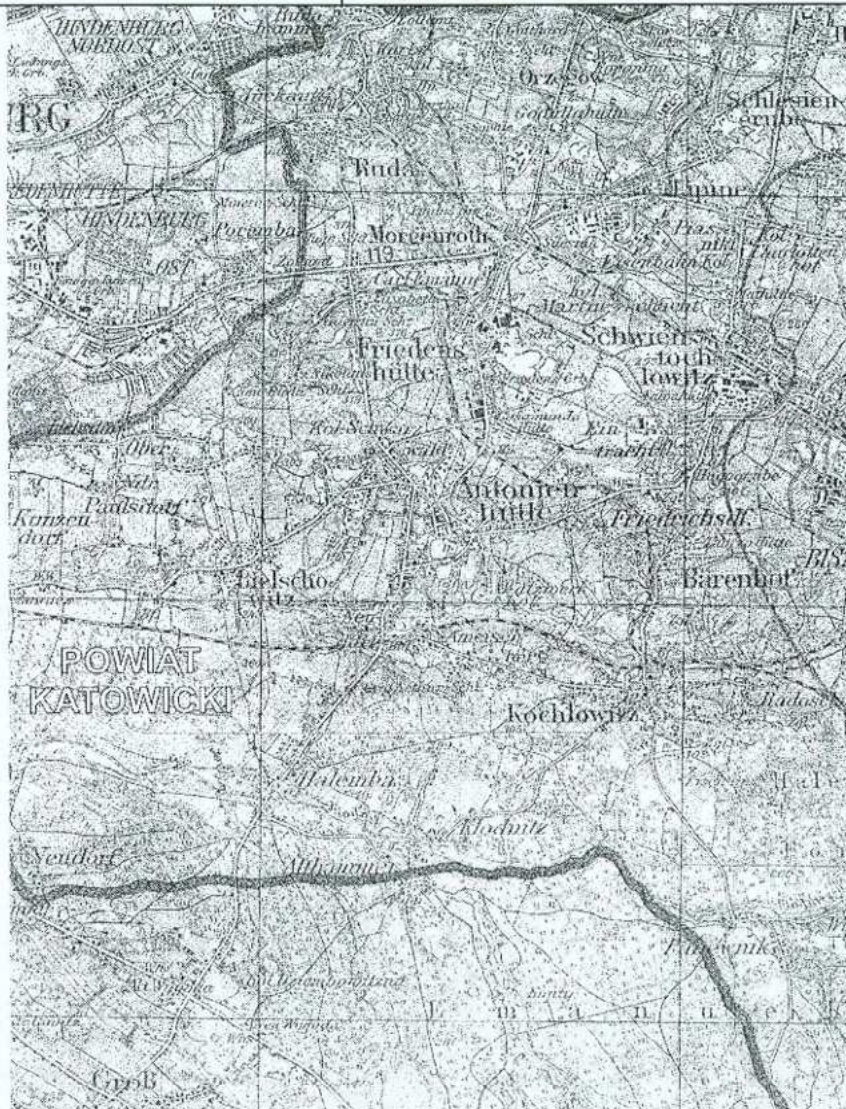

Ryc.6. Fragment mapy topograficznej z roku 1943 wydanej przez Hergestellt vom Reichsamt für landesaufnahme in Berlinie.



Ryc.7. Fragment mapy topograficznej GOP z roku 1960 wydanej przez Zarząd Topograficzny sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie.

4. *Miejscowość*2. *Obiekt*6. *Zawartość wkładki*RUDA ŚLĄSKA - BIELSZOWICE
ul. ks. Józefa Niedzieli nr 22

DOM MIESZKALNY

Dokumentacja fotograficzna



Fot. 1. Elewacja zachodnia. Widok ogólny.



Fot.2. Fragment elewacji zachodniej. Okno.



Fot. 3. Fragment elewacji zachodniej. Okna.



Fot.5. Fragment elewacji zachodniej. Okno.



Fot.4. Fragment elewacji zachodniej. Detal.



Fot.5 Fragment elewacji zachodniej. Okno.

5. *Miejscowość*

2. *Obiekt*

7. *Zawartość wkładki*

RUDA ŚLĄSKA - BIELSZOWICE
ul. ks. Józefa Niedzieli nr 22

DOM MIESZKALNY

Dokumentacja fotograficzna



Fot. 7. Widok ogólny od północnego – zachodu.



Fot. 8. Fragment elewacji północnej. Detal.



Fot. 9. Fragment elewacji północnej. Detal.



Fot. 10. Fragment elewacji północnej. Detal.



Fot. 11. Widok ogólny od północnego – wschodu.

6. *Miejscowość*RUDA ŚLĄSKA - BIELSZOWICE
ul. ks. Józefa Niedzieli nr 222. *Obiekt*

DOM MIESZKALNY

8. *Zawartość wkładki*

Dokumentacja fotograficzna



Fot. 12. Elewacja wschodnia. Widok od północnego – wschodu.



Fot. 13. Fragment elewacji wschodniej. Ryzalit.



Fot. 14. Fragment elewacji wschodniej. Drzwi.



Fot. 15. Fragment elewacji wschodniej. Okno.



Fot. 16. Fragment elewacji wschodniej. Detal.

7. Miejscowość

2. Obiekt

9. Zawartość wkładki

RUDA ŚLĄSKA - BIELSZOWICE
ul. ks. Józefa Niedzieli nr 22

DOM MIESZKALNY

Dokumentacja fotograficzna



Fot. 17. Fragment elewacji wschodniej. Okno.



Fot. 18. Fragment elewacji wschodniej. Okno.



Fot. 19. Elewacja południowa.



Fot. 20. Fragment elewacji południowej.



Fot. 21. Poddasze. Okno.



Fot. 22. Piwnica. Schody.

8. *Miejscowość*2. *Obiekt*10. *Zawartość wkładki*RUDA ŚLĄSKA - BIELSZOWICE
ul. ks. Józefa Niedzieli nr 22

DOM MIESZKALNY

Dokumentacja fotograficzna



Fot. 23. Klatka schodowa. Schody.



Fot. 24. Klatka schodowa. Balustrada.



Fot. 25. Klatka schodowa. Detal.



Fot. 26. Stolarka drzwiowa. Drzwi na strych.



Fot. 27. Stolarka drzwiowa. Drzwi do mieszkania.



Fot. 28. Poddasze. Okno.

9. Miejscowość

2. Obiekt

11. Zawartość wkładki

RUDA ŚLĄSKA - BIELSZOWICE
ul. ks. Józefa Niedzieli nr 22

DOM MIESZKALNY

Dokumentacja fotograficzna



Fot. 29. Poddasze.



Fot. 30. Poddasze.



Fot. 31. Fragment więźby dachowej.



Fot. 32. Fragment więźby dachowej.



Fot. 33. Fragment więźby dachowej.

10. Miejscowość

2. Obiekt

12. Zawartość wkładki

RUDA ŚLĄSKA - BIELSZOWICE
ul. ks. Józefa Niedzieli nr 22

DOM MIESZKALNY

Dokumentacja fotograficzna



Fot. 34. Piec.



Fot. 35. Zabudowania gospodarcze.